



INSTRUKTIONSMANUAL

T28

Innehåll

1. Introduktion
2. Knappförklaringar
3. Displayer
4. Användning
5. Parametrar och kalibrering
6. Batteri

Scandinavian Scale Company AB

Järnvägsgatan 23

360 51 Hovmantorp

www.scandscale.com

Mail : info@scandscale.com

Tel : 0478-41485

Fax : 0478-41487

1. Introduktion

T28 är en vattentät våg som ger snabba och korrekta viktvärden främst avsedd för storkök, lantbruk och liknande ändamål. Alla vågar har tarafunktion och möjlighet att ställa in olika viktenheter.

2. Knappförklaringar

ON/OFF	-	Startar / Stänger av vågen
TARE/UNIT	-	Tarerar våg, håll knappen intryckt 4 sekunder för att byta viktenhet
ZERO	-	Nollställ vågen

3. Displayer

Vågen har LED-display och visar följande :

Zero	-	Visar att vågen är nollställd
Stable	-	Visar att vågen är stabil
Net	-	Visar att vågen är tarerad
Ett batteri	-	Batterinivå låg, om vågen visar denna symbol så ladda vågen omgående
kg	-	Viktenhet är för tillfället kg
U2	-	Viktenhet nr2 är inställd (standardinställning är g)

4. Användning

4.1 Nollställning av våg

Man kan inom 10% av vågens maxkapacitet nollställa vågen. Nollknappen används enbart om vågplattformen är tom och vågen har ett restvärde i displayen.

Vågen har en inbyggd nollföljningsfunktion för att minimera drift vid exempelvis temperaturskillnader. Skulle vågen ändå visa ett restvärde så använd nollknappen vid tom plattform.

4.2 Tarering

Nollställ vågen genom att trycka på ZERO knappen om nödvändigt. Nollställningsindikatorn ska vara tänd.

Placera exempelvis en förpackning på plattformen, nu kommer viktvärdet av behållaren att visas.

Tryck på TARE/UNIT knappen för att tarera vågen. Viktvärdet som visades har sparats som taravärde och det värdet är nu borträknat från den totala vikten och enbart displayen visar nu noll.

NET indikatorn är tänd. När en produkt nu lastas på plattformen så visas enbart vikten av själva produkten. Vågen kan tareras ytterligare en gång om man vill veta vikten på en annan sorts produkt som ska läggas i förpackningen.

När förpackningen tas bort från plattformen så visas ett negativt värde i displayen. Om vågen tarerades precis innan förpackningen lyftes av så visas vikten av hela förpackningen inklusive innehåll som ett negativt värde. Noll indikatorn kommer också att lysa och visa att vågen är tillbaka i samma läge som den var när nollknappen senast användes.

4.3 Ändra viktenhet

Håll TARE/UNIT knappen intryckt i 4 sekunder och växla mellan kg och g.

5. Parameter och kalibrering

5.1 Gå in i menyläge

Vågen har 4 parametrar som kan ställas in av användaren samt en metod för att kalibrera vågen. För att ställa in parametrar eller kalibrering stäng först av vågen, håll sen TARE/UNIT knappen intryckt och tryck på ON/OFF knappen tills det visas "F0 CAL" i displayen.

5.2 Kalibrering

Efter att ha gått in i menyläge visar displayen "F0 CAL". Tryck på TARE/UNIT knappen och displayen visar "UnLoAd", avlasta plattformen och efter att stabilitetssymbolen varit tänd i c:a 10 sekunder tryck på TARE/UNIT knappen igen. Displayen visar nu en kalibreringsvikt (ändra kalibreringsvikt genom att trycka på ZERO knappen), när kalibreringsvikt är vald så tryck på TARE/UNIT knappen igen och displayen visar nu "LoAd".

Ställ kalibreringsvikten på plattformen och när stabilitetssymbolen varit tänd i c:a 10 sekunder tryck på TARE/UNIT knappen igen. Displayen visar nu "PASS" om kalibreringen gick igenom utan problem och "FAIL" om något gick snett under kalibreringen. Om den visar "FAIL" så gör om allting från början och kontrollera att allting görs rätt.

5.3 Ändra upplösning

Efter att man gått in menyläge så tryck på ZERO knappen en gång så att displayen visar "F1 inC", tryck på TARE/UNIT knappen för att gå in i menyn. Välj nu upplösning med ZERO knappen och när önskad upplösning är vald så tryck på TARE/UNIT knappen för att bekräfta.

5.4 Se interna skaldelar

Efter att ha gått in i menyläge så tryck på ZERO knappen 2 gånger så att displayen visar "F2 inP", tryck på TARE/UNIT knappen för att gå in i menyn. Displayen visar nu vågens interna skaldelar. Tryck på TARE/UNIT knappen för att gå tillbaka till tidigare meny.

5.5 Ställ in automatisk avstängning

Efter att ha gått in i menyläge så tryck på ZERO knappen 3 gånger så att displayen visar "F4 oFF", tryck på TARE/UNIT knappen för att gå in i menyn. Tryck på ZERO knappen för att välja avstängningstid (0,3,5,10 eller 20minuter). Tryck på TARE/UNIT för att bekräfta.

Parametrar som visas efter är endast för tekniker att justera.

6. Batteri

När spänningen i det inbyggda laddningsbara batteriet börjar bli låg visas batterisymbolen i displayen. Batteriet skall laddas så fort denna börjar lysa. Ladda vågen genom att koppla in den medföljande adaptorn i botten på vågen. Vågen behöver inte vara på för att den ska laddas. Det är en lampa som lyser över displayen som visar hur batteriet laddas. Om lampan lyser grön så är batteriet fullt laddat och om den lyser röd så laddas batteriet. Om batteriet börjar bli uttjänt och ger vågen kort användningstid så kontakta Scandinavian Scale Company AB.